

మేడిగడ్ బ్యారేజీ (కాచేస్వరం ప్రాజెక్ట్) మునిగిపోవడం పై

భారత ప్రభుత్వ డ్యామ్ సేఫ్ అధారటి కమిటీ నివేదిక ముఖ్యంతాలు.

- 1)** తెలంగాణలోని మేడిగడ్ బ్యారేజీ కాచేస్వరం ప్రాజెక్టులో కీలకమైనది. ఇది 2019లో నిర్మించబడింది. ప్రాణహిత నబి గోదావరిలో కలిసే చోట నుండి 22 కిలోమీటర్ల దిగువన గోదావరి నదిపై ఉంది. బ్యారేజీలో 85 సెక్షన్లు ఉన్నాయి. 2023 అక్టోబరు 21న మేడిగడ్ బ్యారేజీ పునాది కృంగిపోయింది.
- 2)**ఈ ఘటన పై స్వందిస్తూ భారత ప్రభుత్వ జలశక్తి మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలోని నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్ అధారటి (NDSA) మేడిగడ్ బ్యారేజీ పిల్లర్లు (Piers) మునిగిపోయిన ఘటన పై విచారణకు కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. కమిటీ అక్టోబర్ 24, 2023న మేడిగడ్ డ్యామ్ని సందర్శించింది. అక్టోబర్ 25, 2023న వివిధ శాఖల రాష్ట్ర అధికారులతో కమిటీ సమావేశమైంది. కమిటీ తమ దర్శావు చేయడం కోసం రాష్ట్ర అధికారుల నుండి 20 అంశాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కొరింది.
- 3)**కమిటీ కొరిన మొత్తం దేటాను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించలేదు. వారు జాబితాలోని అడిగిన 20 అంశాలలో కేవలం 11 అంశాలకు సంబంధించిన దేటాను మాత్రమే సమర్పించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించిన దేటా అసంపూర్ణాగా ఉంది. అక్టోబర్ 29, 2023లోపు మిగిలిన దేటాను సమర్పించకపోతే బ్యారేజీ నిర్మాణానికి అవసరమైన పరీక్షలు, అధ్యయనాలను రాష్ట్రం చేయించలేదని భావించాలిని వస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కమిటీ తెలియజేసింది.
- 4)**జన్మస్తుమెంటేషన్, వర్షాకాలం ముందు మరియు తర్వాత జన్మస్తుక్కన్ లపోర్టులు, కంపీషన్ లపోర్టులు, క్వాలిటీ కంట్రోల్ లపోర్టులు, థర్డ్-పార్ట్ మానిటలింగ్ లపోర్టులు, భాగీళిక సమాచారం, వర్షాకాలం ముందు మరియు తర్వాత నబి కొలతలను చూపించే ముఖ్యమైన స్ట్రచర్ల్ ద్రాయింగ్లకు సంబంధించిన దేటాను రాష్ట్రం కమిటీకి అందించలేదు. ఘరీపితా, ఈ సమాచారానికి అవసరమైన పరీక్షలు మరియు అధ్యయనాలను రాష్ట్రం నిర్వహించలేకపోయిందని కమిటీ నిర్మాణంచింది. ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ

వద్ద ఉన్న సమాచారాన్ని ఇవ్వకున్నట్లయితే ఇది డ్యూమ్ సేప్ట్ యాక్ట్ 2021 ప్రకారం చట్టపరమైన చర్యలకు దారితీయవచ్చని కూడా రాష్ట్రానికి కమిటీ తెలియజేసింది.

5)మేడిగడ్ బ్యారేజీ పిల్లర్లు (Piers) కృంగిపోవడానికి ప్రధాన కారణం...ప్లానింగ్, డిజైన్, కావిటీ కంట్రోల్ మరియు ఆపరేషన్ మొయింటెనెన్స్ మొదలైన నాలుగు విషయాలలో వైఫల్యం చెందడం జరిగింది.

6)పిల్లర్లు మునిగిపోవడానికి గల కారణాలు...

- ఏ)బ్యారేజీ పునాది క్రింద ఉన్న ఇసుక కొట్టుకుపోవడం వలన పిల్లర్స్ ససాంట్ బలహీన పడింది.
- బ)ఫోండెషన్ మెటీలియల్ యొక్క పటిష్టత సామర్థ్యం తక్కువగా ఉండటం.
- స)బ్యారేజీ లోడ్ వలన ఎగువన ఉన్న సెకాంట్ పైల్స్ (కాంక్రీట్) వైఫల్యం చెందడం.

7)బ్యారేజీ యొక్క ప్రణాళిక (ప్లానింగ్) మరియు రూపకల్పనలు (డిజైన్) సరిగా లేకపోవడం బ్యారేజీ వైఫల్యాన్ని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది.

- ఏ) బ్యారేజీని తెలియాడే నిర్మాణంగా రూపొందించారు. కానీ స్థిరమైన నిర్మాణంగా నిర్మించారు.
- బ) ప్రాజెక్ట్ అభికారులు బ్యారేజీకి ఎగువ మరియు బిగువ రెండు వైపులా కింద ఉన్న రాక్సి చేరుకోవడానికి వరుస సెకంట్ పైల్స్ (కాంక్రీట్) గోడలను ఉపయోగించారు.

పైన పేరున్న విషయాలను పరిశీలిస్తే ప్లానింగ్ చేసిన విధంగా డిజైన్ జరగకపోవడం, డిజైన్ చేసిన విధంగా నిర్మాణం జరగకపోవడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

8) 2019లో బ్యారేజీని ప్రారంభించినప్పటి నుండి డ్యూమ్ నిర్వాహకులు సిమెంట్ కాంక్రీట్ దిమ్మెలను, లాంచింగ్ అప్లాన్లను సరిగా పరిశీలించలేదు మరియు మొయింటెనెన్స్ చేపట్టలేదు. ఈ విషయంలో డ్యూమ్ నిర్వాహకుల నిర్దక్ష్యం వలన బ్యారేజీ క్రమంగా బలహీనపడింది. ఇది దాని వైఫల్యానికి దాల తీసింది.

- 9) వర్షకాలానికి ముందు మరియు తర్వాత ఏవైనా అసాధారణ సమస్యలు కనిపిస్తే తనిఖీలు నిర్వహించాలని నేపసర్ డ్యూమ్ సేఫీ అధారటీ తెలంగాణ రాష్ట్ర డ్యూమ్ సేఫీ ఆర్డనేజెషన్సు (SDSO) పలుమార్లు సూచించింది. అయితే ఈ సూచనలను రాష్ట్ర డ్యూమ్ సేఫీ ఆర్డైజెషన్ సరిగా పాటించలేదని సప్పంగా తెలుస్తింది. ఇది చాలా పెద్ద తప్పిదం. ఇది డ్యూమ్ సేఫీ యూక్ 2021లోని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఉంది. ప్రత్యేకంగా చాప్టర్ Xలోని 41 (బ) సక్షన్ కింద తీసుకోవల్సిన చర్యలకు డ్యూమ్ నిర్వహకులు బాధ్యత వహించాలి.
- 10) అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర డ్యూమ్ సేఫీ అధారటీ, డ్యూమ్ సేఫీ యూక్ (DSA-2021) లోని అనేక ఇతర నిబంధనలను పాటించలేదు. ఇది తీవ్రమైన సమస్య. ఎందుకంటే బ్యారేజీ వైఫల్యం ప్రజల జీవితాలకు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థకు తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కలిగించే అవకాశం ఉంది.
- 11) మేడిగడ్ బ్యారేజీలో ఒక బ్లాక్ లో ఉత్పన్నమైన ఈ సమస్య కారణంగా మొత్తం బ్యారేజీ సక్రమంగా పనిచేయని పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ సమస్య పరిష్కారం జరిగే వరకు మొత్తం బ్యారేజీని ఉపయోగించడానికి ఎలాంటి అవకాశం లేదు.
- 12)బ్లాక్ నెం.7 ఉన్న సమస్య లిపేయర్ చేయడానికి వీలుగా లేదు. మొత్తం బ్లాక్ ని పునాదుల నుండి తొలగించి తిలగి పునర్నిర్మించాలి. నిర్మాణ సారూప్యతలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే మేడిగడ్ బ్యారేజీలోని ఇతర బ్లాక్లు కూడా ఇదే రీతిలో వైఫల్యం చెందే పరిస్థితి ఉంది. ఒకవేళ ఇదే జరిగితే మొత్తం బ్యారేజీని పునర్నిర్మించాలి న అవసరం వస్తుంది.
- 13)ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితిలో లిజర్యూయర్సు నింపడం వల్ల బ్యారేజీ మరింత క్లీసించే అవకాశం ఉంది...అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితిలో బ్యారేజీ పునర్నిర్మించాలి జరిగే వరకు ఏ విధంగాను ఉపయోగించలేము.
- 14)పరిస్థితి మరింత తీవ్రతరం కాకుండా ఉండటానికి, బ్యారేజీని పునర్చుద్దిలంచే వరకు ఈ క్రింది చర్యలు తీసుకోవాలి:
- ఏ) లిజర్యూయర్లో నీటిని నింపకూడదు, ఒకవేళ నింపితే ఇది పైపింగ్ సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది. అంటే...డ్యూమ్సు సర చేసే వరకు ప్రజలకు నీటి సరఫరా చేయులేని

పరిస్థితి ఉంటుంది.

జ)గాంటీ కేన్ ఆపరేట్ చేయకూడదు.

15) కాశేష్వరం ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా మేడిగడ్ ఎగువన నిర్మించిన అన్నారం మరియు సుందిల్లో బ్యారేజీలు కూడా ఇదే విధమైన డిజైన్లు మరియు నిర్మాణ పద్ధతులు కలిగి ఉన్నాయి. అంటే ఇవి కూడా ఇలాంటి సమస్యలను ఎదురుచునే పరిస్థితులు ఉన్నాయ్. అన్నారం బ్యారేజీ బిగువన బాయిలింగ్ సమస్య సంకేతాలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. గత రెండు రోజులుగా ఇది గమనించండం జరిగింది. ఇలాంటి సంకేతాలు మరియు పైపింగ్ సమస్యలను గుర్తించడానికి ఈ రెండు బ్యారేజీలను వెంటనే మేడిగడ్ బ్యారేజీతో పాటే యుద్ధ ప్రాతిపదికన తణిభీలు నిర్వహించడం చాలా అవసరం.